

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта seh@nt-rt.ru || Сайт: <https://elecson.nt-rt.ru/>

СММ-40

МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Версия 1.14

1	БЕЗОПАСНОСТЬ	4
2	ОПИСАНИЕ	6
2.1	Измерительные разъёмы и режимы измерения	6
2.1.1	Измерительные разъёмы	6
2.1.2	Режимы измерения	6
2.2	Жидкокристаллический дисплей (LCD)	7
2.3	Измерительные провода	8
3	НАСТРОЙКИ	9
4	ИЗМЕРЕНИЕ	9
4.1	Измерение напряжения постоянного тока (DC)	9
4.2	Измерение напряжения переменного тока (AC)	9
4.3	Измерение напряжение постоянного и переменного тока в режиме mV	10
4.4	Измерение постоянного тока (DC)	10
4.5	Измерение переменного тока (AC), частоты, коэффициента заполнения	11
4.6	Измерение сопротивления	12
4.7	Измерение целостности цепи	12
4.8	Тестирование диодов	12
4.9	Измерение ёмкости	13
4.10	Измерение температуры	13
4.11	Измерение частоты и коэффициента заполнения %	13
4.12	Измерение петли тока 4~20мА %	14
5	ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ	14
5.1	Автоматический/ручной выбор диапазонов измерений	14
5.2	Фиксация максимального и минимального значения измерения	14
5.3	Режим относительных измерений	14
5.4	Функция HOLD	15
5.5	Функция ReakHOLD	15
5.6	Подсветка дисплея	15
6	ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ	15
6.1	Удаление памяти	16
6.2	Просмотр результатов памяти RECALL	16
7	ПИТАНИЕ	16

7.1	Замена элементов питания.....	16
7.2	Замена предохранителей (плавких вставок).....	17
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
8.1	Основные характеристики	17
8.1.1	Напряжение постоянного тока (DC).....	18
8.1.2	Напряжение переменного тока (True RMS) AC + DC.....	18
8.1.3	Постоянный ток	18
8.1.4	Переменный ток (True RMS) AC + DC	18
8.1.5	Сопротивление	18
8.1.6	Ёмкость.....	19
8.1.7	Частота (электронная).....	19
8.1.8	Частота (электрическая).....	19
8.1.9	Коэффициент заполнения	19
8.1.10	Температура	19
8.1.11	Ток петли 4-20mA%	20
8.2	Дополнительные характеристики	20
9	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	21
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....	21
11	УТИЛИЗАЦИЯ	21
12	ПОВЕРКА.....	21


1 БЕЗОПАСНОСТЬ

 Мультиметр СММ-40 разработан для измерения основных электрических величин.

Внимание 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений во внешний вид, а также технические характеристики прибора.

Для того чтобы гарантировать правильную работу прибора и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Внимание 


Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.

Применение прибора, несоответствующее указаниям Изготовителя, может быть причиной поломки прибора и источником серьёзной опасности для Пользователя.

- Прибором могут пользоваться лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск к данным работам;
- Во время измерений Пользователь не может иметь непосредственного контакта с открытыми частями, доступными для заземления (например, открытые металлические трубы центрального отопления, проводники заземления и т.п.); для обеспечения хорошей изоляции следует использовать соответствующую спецодежду, перчатки, обувь, изолирующие коврики и т. д.;
- Нельзя касаться открытых токоведущих частей, подключенных к электросети;
- **Недопустимо применение:**
 - измерителя, повреждённого полностью или частично;
 - проводов с повреждённой изоляцией;
 - измерителя, продолжительное время хранившийся в неправильных условиях (например, в сыром или холодном помещении);
- Ремонт прибора может выполняться лишь авторизованным Сервисным Центром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не выполнять измерения во взрывоопасной среде (например, в присутствии горючих газов, паров, пыли и т.д.). Использование измерителя в таких условиях может вызвать искрение и взрыв.

Внимание 

Настоящее изделие относится к универсальным измерительным приборам для измерения и контроля электрических величин (напряжения, силы тока, сопротивления и мощности).

Символы, отображенные на приборе:



Измеритель защищён двойной и усиленной изоляцией.



Данный символ, расположенный рядом с выходом указывает, что в условиях нормальной эксплуатации существует возможность возникновения опасных напряжений.



 
Перед работой с прибором необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.




Знак соответствия стандартам Европейского союза.



Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации ее следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.



 F10A/1000V – маркировка плавкой вставки (предохранителя)




F500mA/1000V – маркировка плавкой вставки (предохранителя)

CAT III 1000V, CAT IV 600V – Данная маркировка на оборудовании означает, что оно используется в сетях напряжением до 1000В и устойчиво к максимальному импульсному напряжению в 8000В.

Внимание	
Предельные значения входного сигнала	
Функция	Максимальное входное значение
V AC или V DC	1000V AC/DC RMS
mA AC/DC	Предохранитель 500mA 1000V
A AC/DC	Предохранитель 10A 1000V
Ω \rightarrow \bullet CAP Hz %	1000V AC/DC RMS
Температура (°C/°F)	1000V AC/DC RMS

2 ОПИСАНИЕ

2.1 Измерительные разъёмы и режимы измерения

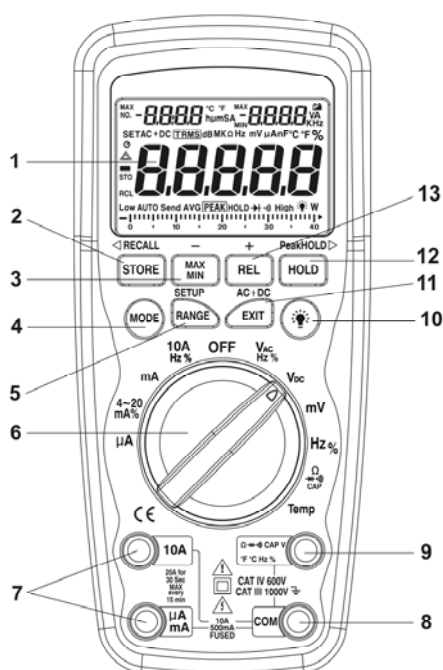



2.1.1 Измерительные разъёмы

- 7 Измерительные разъёмы **mA**, **μA**, **10A**. Измерительный вход для функции измерения тока.
- 8 Измерительный разъём **COM**. Общий измерительный вход для всех измерительных функций.
- 9 Измерительный разъём **Ω** **Hz** **%** **CAP** **V** **°F** **°C** **Hz** **%**. Измерительный вход для функции измерения ёмкости, частоты, сопротивления и тестирования диодов, целостности цепи, напряжения, температуры и коэффициента заполнения.

2.1.2 Режимы измерения

- 1 Жидкокристаллический дисплей LCD
- 2 **STORE (<RECALL)** – Память измерений (просмотр памяти).
- 3 **MAX/MIN (-)** – Максимум/Минимум (клавиша навигации).
- 4 **MODE** – Выбор дополнительных режимов измерений.
- 5 **RANGE (SETUP)** – Ручной выбор диапазона измерения (настройки мультиметра).
- 6 **Поворотный переключатель:**
 - **μA** – Измерение постоянного и переменного тока до 4000μA.
 - **4~20mA%** – Измерение контурных токов.
 - **mA** – Измерение постоянного и переменного тока до 400mA.

- **10AHz%** – Измерение постоянного и переменного тока до 10А, частоты и коэффициента заполнения.
- **OFF** – Выключение измерителя.
- **V_{AC}Hz%** – Напряжение переменного тока, частота и коэффициент заполнения.
- **V_{DC}** – Напряжение постоянного тока.
- **mV** – Напряжение постоянного и переменного тока до 400мВ.
- **Hz%** – Частота и коэффициент заполнения.
- **Ω**  **CAP** – Сопротивление, ёмкость, целостность цепи и тестирование диодов.
- **Temp** – Измерение температуры.

10  Подсветка дисплея.

11 **EXIT (AC+DC)** – Выход из меню настроек (включение режима измерения напряжения постоянного и переменного (True RMS) тока).

12 **HOLD (PeakHOLD>)** – Фиксирование результата на экране (измерения пиковых значений).


13 **REL (+)** – Относительные измерения (клавиша навигации).

2.2 Жидкокристаллический дисплей (LCD)



 – Режим измерения целостности цепи.

 – Режим тестирования диодов.

 – Уровень заряда элементов питания.

n – Нано (10^{-9}) (Фарад).

μ – Микро (10^{-6}) (Ампер, Фарад).

m – Мили (10^{-3}) (Ампер, Вольт).

A – Ампер.

k – Кило (10^3) (Ом).

F – Фарад (ёмкость).

M – Мега (10^6) (Ом).

Ω – Ом.

Hz – Гц (Частота).

% – Знак процента (коэффициент заполнения).

AC – Переменный ток.

DC – Постоянный ток.

°C – Градус Цельсия.

°F – Градус Фаренгейта.

MAX – Максимум.

MIN – Минимум.

No. – Номер ячейки памяти.

S – Секунда.

SET – Заданный параметр.

AC+DC – Измерения напряжения постоянного и переменного (True RMS) тока.

TRMS – true RMS

AUTO – Автоматический выбор диапазонов.

PEAK – Фиксирование пиковых (пусковых) значений.


V – Вольт.

 – Относительная величина.

HOLD – Зафиксированный результат на экране.

2.3 Измерительные провода

Производитель гарантирует правильность и точность получаемых результатов только при использовании стандартных измерительных проводов.

Внимание 
Использование не соответствующих требованиям измерительных проводов может привести к поражению опасным током либо к появлению дополнительной ошибки измерения.


3 НАСТРОЙКИ

Порядок установки параметров измерителя:

- Нажать и удерживать клавишу **RANGE (SETUP)** около 2 секунд для активации режима установки настроек;
- Повторно нажать клавишу **RANGE (SETUP)** для выбора необходимого пункта меню:
 - Верхний уровень сигнализации;
 - Нижний уровень сигнализации;
 - Время до самовыключения;
 - Звуковая индикация;
 - Установка времени автоматического отключения подсветки.
- Клавиши + и – используют для установки значения параметра;
- Повторным нажатием клавиши **RANGE (SETUP)** перевести в режим измерения. Результаты настроек будут сохранены;
- При нажатии клавиши **EXIT** в любом из уровней меню, приведёт к выходу из режима установки настроек. Изменения не будут сохранены.

4 ИЗМЕРЕНИЕ

4.1 Измерение напряжения постоянного тока (DC)

Внимание 

Не проводите измерения напряжения постоянного тока в момент включения или выключения электродвигателя, или цепи. Возможно образование импульса высокого напряжения, что может привести к выходу из строя измерителя.

Порядок проведения измерений напряжения постоянного тока:

- Установить поворотный переключатель в положение **VDC**;
- В случае необходимости клавишей **RANGE** вручную установить диапазон измерений;
- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** **8** и красный измерительный провод к разъёму **V** **9**;
- Коснуться концами измерительных проводов контактов измеряемого контура или компонента;
- Считать результат измерения с дисплея.

4.2 Измерение напряжения переменного тока (AC)

Внимание 

Не проводите измерения напряжения переменного тока в момент включения или выключения электродвигателя, или цепи. Возможно образование импульса высокого напряжения, что может привести к выходу из строя измерителя.

Порядок проведения измерений напряжения переменного тока:

- Установить поворотный переключатель в положение **Vac/Hz/%**;
- В случае необходимости клавишей **RANGE** вручную установить диапазон измерений;


- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** **8** и красный измерительный провод к разъёму **V** **9**;
- Коснуться концами измерительных проводов контактов измеряемого контура или компонента;
- Читать результат измерения напряжения с основной части дисплея и частоту с вспомогательной.;
- Нажать клавишу **MODE**. На дисплее отобразится индикатор **Hz**;
- В основной части экрана отобразится значение измеренной частоты;
- Повторно нажать клавишу **MODE**. На дисплее отобразится индикатор **%**;
- В основной части экрана отобразится значение измеренного коэффициента заполнения;
- В режиме измерения напряжения переменного тока (AC) (устанавливается клавишей **MODE**), нажать и удерживать (2 секунды) клавишу **EXIT (AC+DC)**. На дисплее отобразится индикатор **AC+DC**. Измеритель находится в режиме измерения напряжения постоянного и переменного (True RMS) тока.

4.3 Измерение напряжение постоянного и переменного тока в режиме mV

Порядок проведения измерений в режиме **mV**:

- Установить поворотный переключатель в положение **mV**;
- В режиме измерения напряжения переменного тока (AC) (устанавливается клавишей **MODE**), нажать и удерживать (2 секунды) клавишу **EXIT (AC+DC)**. На дисплее отобразится индикатор **AC+DC**. Измеритель находится в режиме измерения напряжения постоянного и переменного (True RMS) тока;
- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** **8** и красный измерительный провод к разъёму **V** **9**;
- Коснуться концами измерительных проводов контактов измеряемого контура или компонента;
- Читать результат измерения напряжения с основной части дисплея.

4.4 Измерение постоянного тока (DC)


Внимание  **Не проводить измерения тока 20A в течение более 30 секунд. Не соблюдение данного правила может привести к выходу из строя измерителя и/или поражению опасным током.**

Порядок проведения измерений постоянного тока:

- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** **8**;
- При измерении тока в диапазоне до 4000µA, установить поворотный переключатель в положение **µA** и подключить красный измерительный провод к разъёму **µA/mA** **7**;
- При измерении тока в диапазоне до 400mA, установить поворотный переключатель в положение **mA** и подключить красный измерительный провод к разъёму **µA/mA** **7**;
- При измерении тока в диапазоне до 20A, установить поворотный переключатель в положение **10A/Hz/%** и подключить красный измерительный провод к разъёму **10A** **7**;

- Клавишей **MODE** установить режим измерения постоянного тока. На дисплее отобразится символ **DC**;
- Отключить питание от объекта измерения. Подключить концы измерительных проводов к контактам измеряемого контура или компонента;
- Подключить питание к объекту измерения;
- Считать результат измерения с дисплея.


4.5 Измерение переменного тока (AC), частоты, коэффициента заполнения

Внимание  **Не проводить измерения тока 20A в течение более 30 секунд. Не соблюдение данного правила может привести к выходу из строя измерителя и/или поражению опасным током.**

Порядок проведения измерений:

- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8;
- При измерении тока в диапазоне до 4000µA, установить поворотный переключатель в положение **µA** и подключить красный измерительный провод к разъёму **µA/mA** 7;
- При измерении тока в диапазоне до 400mA, установить поворотный переключатель в положение **mA** и подключить красный измерительный провод к разъёму **µA/mA** 7;
- При измерении тока в диапазоне до 20A, установить поворотный переключатель в положение **10A/Hz/%** и подключить красный измерительный провод к разъёму **10A** 7;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения переменного тока. На дисплее отобразится символ **AC**;
- Отключить питание от объекта измерения. Подключить концы измерительных проводов к контактам измеряемого контура или компонента;
- Подключить питание к объекту измерения;
- Считать результат измерения с основной части дисплея. В диапазоне измерения переменного тока 10A, на правой дополнительной части дисплея отображается частота;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения частоты. На дисплее отобразится символ **Hz**;
- Считать результат измерения частоты с основной части дисплея;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения коэффициента заполнения. На дисплее отобразится символ **%**;
- Считать результат измерения коэффициента заполнения с основной части дисплея;
- Нажать клавишу **MODE** для возврата в режим измерения тока;
- В режиме измерения переменного тока (AC) (устанавливается клавишей **MODE**), нажать и удерживать (2 секунды) клавишу **EXIT (AC+DC)**. На дисплее отобразится индикатор **AC+DC**. Измеритель находится в режиме измерения постоянного и переменного (True RMS) тока.


4.6 Измерение сопротивления

Внимание 
Не проводите измерения на объектах под напряжением.

Порядок проведения измерений сопротивления:

- Установить поворотный переключатель в положение $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{CAP}$;
- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8 и красный измерительный провод к разъёму Ω 9;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения сопротивления. На дисплее отобразится символ Ω ;
- Коснуться концами измерительных проводов контактов измеряемого контура или компонента. Рекомендуется отсоединять измеряемую часть объекта, чтобы остальные контуры не вносили своего влияния в результат измерения;
- Считать результат измерения с дисплея.

4.7 Измерение целостности цепи

Внимание 
Не проводите измерения на объектах под напряжением.

Порядок проведения измерений целостности цепи:

- Установить поворотный переключатель в положение $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{CAP}$;
- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8 и красный измерительный провод к разъёму $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 9;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения целостности цепи. На дисплее отобразятся символы $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ и Ω ;
- Коснуться концами измерительных проводников контактов измеряемого контура или компонента;
- Если сопротивление $\cong 35\Omega$ появится звуковой сигнал. Если цепь разомкнута, отобразится символ **OL**.


4.8 Тестирование диодов

Порядок проведения тестирования диодов:

- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8 и красный измерительный провод к разъёму $\rightarrow \rightarrow$ 9;
- Установить поворотный переключатель в положение $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{CAP}$;
- Используя клавишу **MODE** установить режим тестирования диодов. На дисплее отобразятся символы $\rightarrow \rightarrow$ и **V**;
- Коснуться концами измерительных проводов выводов диода;
- Состояние диода можно оценить по следующим параметрам:
 - На дисплее отображается значение напряжение в пределах 0,400-0,900В. При обратном подключении (обратная полярность) на дисплее отображается **OL** – диод исправен;

- При обоих способах подключения отображается **OL**. Диод закрыт;
- При обоих способах подключения отображаются очень маленькие значения либо «0», диод короткозамкнут.

4.9 Измерение ёмкости

Внимание 
Не проводите измерения на объектах под напряжением. Конденсаторы должны быть разряжены.


Порядок проведения измерения ёмкости:

- Установить поворотный переключатель в положение **$\Omega \rightarrow \bullet \rightarrow \text{CAP}$** ;
- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8 и красный измерительный провод к разъёму **CAP** 9;
- Клавишей **MODE** установить режим измерения ёмкости. На дисплее отобразится символ **nF**;
- Коснуться концами измерительных проводов выводов конденсатора;
- Считать результат измерения с дисплея.

4.10 Измерение температуры

Порядок проведения измерений температуры:

- Установить поворотный переключатель в положение **Temp**;
- Подключить температурный датчик к разъёмам **COM (+)** 8 и **°C/°F (-)** 9, соблюдая полярность;
- Коснуться концом температурного датчика объекта измерения. Удерживать до стабилизации результата на экране измерителя (около 30 секунд);
- Считать результат измерения с дисплея;
- Используя клавишу **MODE** выбрать единицу измерения °F или °C.

Внимание 
Для предотвращения поражения электрическим током отключите термопару перед изменением режима измерения.

4.11 Измерение частоты и коэффициента заполнения %

Порядок проведения измерений частоты и коэффициента заполнения:

- Подключить чёрный измерительный провод к разъёму **COM** 8 и красный измерительный провод к разъёму **Hz %** 9;
- Установить поворотный переключатель в положение **Hz%**;
- Коснуться концами измерительных проводов контактов измеряемого контура;
- Считать результат измерения частоты с дисплея;
- Используя клавишу **MODE** выбрать %;
- Считать результат измерения коэффициента заполнения с дисплея.

4.12 Измерение петли тока 4~20мА %

Порядок проведения измерений:




- Подключить измерительные провода также как для схемы измерения постоянного тока в диапазоне **mA**;
- Установить поворотный переключатель в положение **4~20mA%**;
- Измеритель отобразит ток контура в процентах: 0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, и 24mA=125%.

5 ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Автоматический/ручной выбор диапазонов измерений

При включении измерителя он переходит в режим автоматического выбора измерительного диапазона, что позволит провести измерения с максимальной точностью. В приборе также предусмотрен режим ручного выбора диапазонов измерения. Для этого необходимо:

- Нажать клавишу **RANGE**. На дисплее погаснет символ **AUTO**.
- Нажатием клавиши **RANGE** выберите нужный измерительный диапазон.
- Для возврата в автоматический режим выбора измерительного диапазона, нажать клавишу **EXIT**.

Внимание 
Ручной режим выбора измерительного диапазона неактивен в режимах Temp, , mV, 10AHz%, 4~20mA и .



5.2 Фиксация максимального и минимального значения измерения

Для активации данной функции необходимо нажать клавишу **MAX/MIN**. В вспомогательной части дисплея отобразятся символы **MAX** и **MIN**. Возле символа **MAX** будет отображаться максимальное значение за весь период наблюдения, возле **MIN** - минимальное.

Для выхода из режима фиксации максимального и минимального значения измерения необходимо нажать клавишу **EXIT**.

5.3 Режим относительных измерений

Режим относительных измерений позволяет проводить измерения относительно сохранённой величины. Результатом измерения является разность между сохранённой величиной и измеренной.

Внимание 
Режим относительных измерений неактивен в режимах ,  и 4~20mA.

Порядок проведения измерений:

- Нажать клавишу **REL** для сохранения измеренного результата в качестве относительной величины;
- На левом дополнительном дисплее отобразится измеряемое значение, на правом измеренное значение (относительная величина) На дисплее отобразится индикатор Δ ;
- Считать результат измерения с основной части дисплея;
- Для выхода из режима относительных измерений, нажать клавишу **EXIT**.

5.4 Функция HOLD

Для фиксации результата измерения на дисплее, нажмите клавишу **HOLD**. Активация данной функции будет обозначена индикатором **HOLD** на дисплее измерителя. Для возврата в режим измерения, нажмите повторно клавишу **HOLD**. Соответствующий индикатор на дисплее погаснет.


5.5 Функция PeakHOLD

Данная функция используется для фиксирования пиковых значений постоянных и переменных токов и напряжений. Измеритель способен фиксировать импульсы продолжительностью не менее 1мс. Для активации функции необходимо нажать и удерживать около 2 секунд клавишу **HOLD**. Символ **MAX** отобразится в левой дополнительной области дисплея, **MIN** – в правой. Измеритель будет обновлять данные результаты каждый раз, как только будет зафиксировать наименьший или наибольший импульс.

Для деактивации функции **PeakHOLD** необходимо нажать клавишу **EXIT**.

Функция автоматического выключения измерителя недоступна для данного режима.

5.6 Подсветка дисплея

Для активации подсветки дисплея нажмите клавишу . Подсветка автоматически выключится по истечению установленного времени или повторно нажмите клавишу включения.

6 ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Порядок записи результатов измерения в память измерителя:

- Для сохранения результата измерения нажмите клавишу **STORE**. В левом верхнем углу дисплея отобразится символ **NO. XXXX**, который обозначает текущий номер ячейки для записи.
- Нажмите клавишу **PeakHOLD**, чтобы выбрать начальный порядковый номер записи (на левом дисплее **0000** – от начала памяти, **XXXX** - от следующей свободной ячейки) На правом дополнительном дисплее отобразится количество записанных ячеек.
- Нажать клавишу **STORE** для установки интервала времени сохранения результатов. На дисплее отобразится **0000 S**. Используя клавиши **+** и **-**, установить необходимое время в интервале от 1 до 255 секунд.

- Если время записи установить на **0000 S** и нажать клавишу **STORE**, то включится ручной режим записи в память. Каждое последующее нажатие клавиши **STORE**, приведёт к записи результата измерения.
- Если время установить в пределах 1-255 секунд и нажать клавишу **STORE**, будет запущен автоматический режим записи в память с заданным интервалом времени.
- Для выхода из режима записи в память необходимо нажать клавишу **EXIT**.

6.1 Удаление памяти

Порядок удаление результатов из памяти измерителя:

- В выключенном состоянии измерителя (положение поворотного переключателя **OFF**) нажать и удерживать клавишу **EXIT**;
- Включить измеритель, установив поворотный переключатель из положения **OFF** в любой режим и отпустить клавишу **EXIT**. Удаление памяти будет сопровождаться тройным миганием дисплея со звуковым сигналом.

6.2 Просмотр результатов памяти RECALL


Порядок действий для просмотра результатов памяти:

- Нажать и удерживать клавишу **STORE (RECALL)** около 2 секунд для входа в режим просмотра памяти. В левом верхнем углу дисплея отобразится символ **NO. XXXX**, который обозначает номер ячейки записи. В правом верхнем углу дисплея отображается количество занятых ячеек памяти;
- С помощью клавиш + и – можно просмотреть ячейки памяти с сохранёнными данными на экране дисплея;
- Нажать клавишу **HOLD (PeakHOLD)** для запуска сканирования ячеек памяти от **0000** до **XXXX**;
- Для выхода из режима просмотра результатов памяти необходимо нажать клавишу **EXIT**.

7 ПИТАНИЕ

7.1 Замена элементов питания

Питание измерителя СММ-40 осуществляется от батарейки 9 В типа 6LR61. Желательно использовать щелочные (alkaline) элементы питания.

Внимание 


Не отсоединение проводов от измерительных гнезд во время замены элементов питания может привести к поражению опасным током.

Порядок замены элементов питания:

- Отключить от измерительных гнезд провода и установить поворотный переключатель в позицию **OFF**;
- Выкрутить 2 винта крышки отсека элементов питания;
- Снять крышку;
- Вынуть разрядившийся элемент питания и установить новый;

- Установить снятую крышку и закрутить крепежные винты.

7.2 Замена предохранителей (плавких вставок)

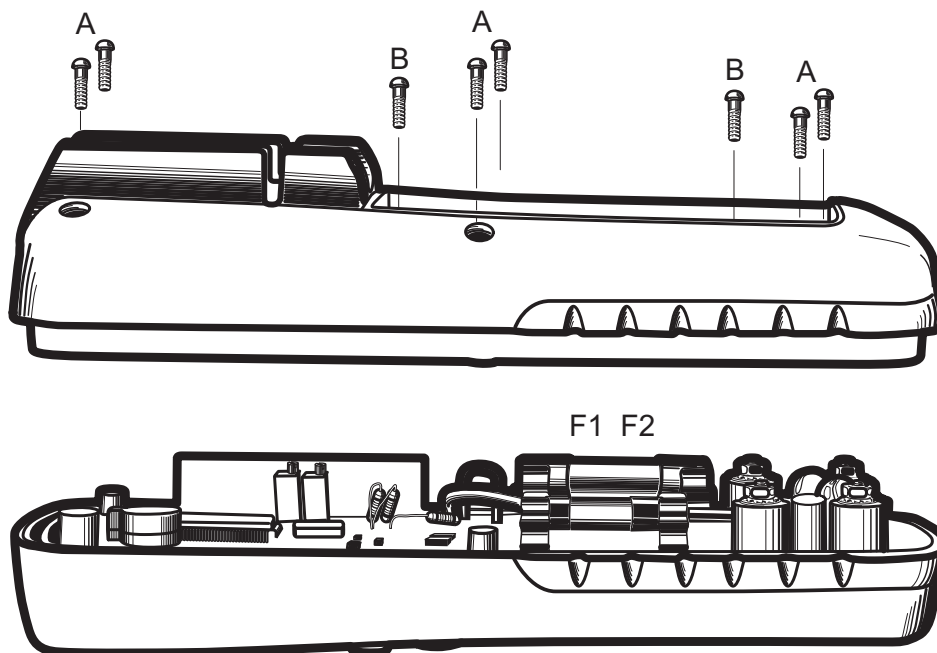

Пользователь имеет возможность самостоятельно заменить предохранители. В СММ-40 используются два предохранителя F0,5 A/1000 В и F10 A/1000 В.

Порядок замены:

- Отключить все измерительные провода от соответствующих разъёмов и выключить измеритель;
- Отсоединить отсек элементов питания, открутив два винта «В» (см. рис.);
- Открутить шесть винтов «А» (см. рис.), крепящие заднюю часть измерителя. Снимите заднюю часть корпуса;
- Замените необходимые предохранители;
- Соберите измеритель в обратном порядке.

Не допускается замена перегоревшего предохранителя предохранителем другого номинала или самодельной перемычкой.

Остальной ремонт измерителей осуществляется после квалифицированной диагностики в Сервисном Центре.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Основные характеристики

Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина».

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда».

8.1.1 Напряжение постоянного тока (DC)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400,00 мВ	0,01 мВ	± (0,06% и.в. + 4 е.м.р.)
4,0000 В	0,0001 В	
40,000 В	0,001 В	
400,00 В	0,01 В	
1000,0 В	0,1 В	± (0,1% и.в. + 5 е.м.р.)

8.1.2 Напряжение переменного тока (True RMS) AC + DC

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400,00 мВ	0,01 мВ	± (1% и.в. + 40 е.м.р.)
4,0000 В	0,0001 В	± (1% и.в. + 30 е.м.р.)
40,000 В	0,001 В	
400,00 В	0,01 В	
1000,0 В	0,1 В	

Частотный диапазон от 50 до 1000 Гц

8.1.3 Постоянный ток

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400,00 мкА	0,0 1мкА	± (1% и.в. + 3 е.м.р.)
4000,0 мкА	0,1 мкА	
40,000 мА	0,001 мА	
400,00 мА	0,01 мА	
10,000 А	0,001 А	

8.1.4 Переменный ток (True RMS) AC + DC

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400,00 мкА	0,01 мкА	± (1,5% и.в. + 30 е.м.р.)
4000,0 мкА	0,1 мкА	
40,000 мА	0,001 мА	
400,00 мА	0,01 мА	
10,000 А	0,001 А	

8.1.5 Сопротивление

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400,00 Ом	0,01 Ом	± (0,3% и.в. + 9 е.м.р.)
4,0000 кОм	0,0001 кОм	± (0,3% и.в. + 4 е.м.р.)
40,000 кОм	0,001 кОм	
400,00 кОм	0,01 кОм	
4,0000 МОм	0,0001 МОм	± (2% и.в. + 10 е.м.р.)
40,000 МОм	0,001 МОм	

8.1.6 Ёмкость

Диапазон	Разрешение	Погрешность
40,000 нФ	0,001 нФ	± (3,5% и.в. + 40 е.м.р.)
400,00 нФ	0,01 нФ	
4,0000 мкФ	0,0001 мкФ	± (3,5% и.в. + 10 е.м.р.)
40,000 мкФ	0,001 мкФ	
400,00 мкФ	0,01 мкФ	
4,0000 мФ	0,0001 мФ	± (5% и.в. + 10 е.м.р.)
40,000 мФ	0,001 мФ	

8.1.7 Частота (электронная)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
40,000 Гц	0,001 Гц	± (0,1% и.в. + 1 е.м.р.)
400,00 Гц	0,01 Гц	
4,0000 кГц	0,0001 кГц	
40,000 кГц	0,001 кГц	
400,00 кГц	0,01 кГц	
4,0000 МГц	0,0001 МГц	
40,000 МГц	0,001 МГц	
100,00 МГц	0,01 МГц	Не нормируется

- Чувствительность: 0,8 В RMS мин. от 20 до 80% коэффициент заполнения и < 100 кГц;
5 В RMS мин, от 20 до 80% коэффициент заполнения и > 100 кГц

8.1.8 Частота (электрическая)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
40,00 Гц...10,000 кГц	0,01 Гц...0,001 кГц	± 0,5% и.в.

- Чувствительность: 1 В RMS

8.1.9 Коэффициент заполнения

Диапазон	Разрешение	Погрешность
0,10...99,0%	0,01%	± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.)

- Длительность импульса: 10 0µс – 100 мс, Частота: 5 Гц до 150 кГц

8.1.10 Температура

Диапазон	Разрешение	Погрешность
-50,0...1200,0 °C	0,1 °C	± (1% и.в. + 2,5°C)
-58,0...2192,0 °F	0,1 °F	± (1% и.в. + 4,5°F)

* погрешность термопары не учитывается

8.1.11 Ток петли 4-20mA%

Диапазон	Разрешение	Погрешность
25,00...125,00%	0,01%	± 50 е.м.р.

- 0 мА=-25%, 4 мА=0%, 20 мА=100%, 24 мА=125%

8.2 Дополнительные характеристики

Питание	
Питание измерителя	Батарея 9 В типа 6LR61
Категория электробезопасности	CAT III/1000 В

Условия окружающей среды и другие технические данные	
Диапазон рабочих температур	0...40 °С
Диапазон температур при хранении	-20...60 °С
Влажность	< 80%
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP67
Нормальные условия для поверки	Температура окружающей среды: 23 °С ± 2 °С Влажность: 40...60%
Размеры	187 x 81 x 55 мм
Масса	342 гр.
Дисплей	ЖКИ 40000 знаков
Высота над уровнем моря	< 2000 м
Память	2000 результатов
Тестирование диодов	I = 0,9 мА, U ₀ = 2,8 В DC
Целостность цепи	I < 0,35 мА, звуковая индикация R < 35 Ом
Индикация превышения диапазона	OL индикатор
Импульсный режим	≤ 3 для полного диапазона 500 В линейно уменьшаемый до ≤ 1,5 при 1000 В
Пиковые значения	>1мс
Входное сопротивление	10 МОм (DC) и > 9 МОм (AC)
Предохранитель	режим mA, μA: 0,5 A/1000 V керамический FAST режим A: 10 A/1000 V керамический FAST
Время бездействия до самоотключения	15 мин.
Соответствие требованиям ГОСТ	ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014

9 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество	Индекс
Мультиметр цифровой СММ-40	1 шт.	WMRUCMM40
Руководство по эксплуатации/Паспорт	1/1 шт.	
Комплект измерительных проводов СМР	1 шт.	WAPRZCMP1
Термопара	1 шт.	#
Элемент питания алкалиновый 9V 6LR61	1 шт.	#

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Внимание

В случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных Изготовителем, может ухудшиться защита, применяемая в данном приборе.

Корпус измерителя можно чистить мягкой влажной фланелью. Нельзя использовать растворители, абразивные чистящие средства (порошки, пасты и так далее).

Электронная схема измерителя не нуждается в чистке, за исключением гнезд подключения измерительных проводов.

Измеритель, упакованный в потребительскую и транспортную тару, может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния.

Допускается чистка гнезд подключения измерительных проводов с использованием безворсистых тампонов.

Ремонт прибора осуществляется только в авторизованном Сервисном Центре.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Измеритель, предназначенный для утилизации, следует передать Производителю. В случае самостоятельной утилизации её следует проводить в соответствии с действующими правовыми нормами.

12 ПОВЕРКА

Мультиметр СММ-40 в соответствии с Федеральным законом РФ №102 «Об обеспечении единства измерений» ст.13, подлежит поверке.

Межповерочный интервал – 1 год.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93